

Parts List


Item	Description	Quantity
1.	Angle Bracket, 1-1/2"x2", Galvanized, 14 Ga	2
2.	Earth Anchor with Stainless Steel Cable	2
3.	Screw, Self Tapping, #14, Stainless Steel	16
4.	Drive Rod (Sold Separately)	1

PREPARE THE PAD INSTALLATION SITE: The soil should have reasonable compressive strength (ICBO and UBC recommend a minimum compressive bearing strength of 1,500 lb./sq. ft for supporting pad). Anchor cable shall be driven into similar soil. Clear area of debris and vegetation approximately six inches (6") longer and wider than the pad itself. Rake the area level, sloping grade away from the pad site, to reduce the possibility of water ponding around the pad.

PREPARE EL SITIO DONDE VAYA INSTALAR LA BASE: La tierra debe tener una resistencia de compresión razonable. (ICBO y UBC recomiendan una resistencia compresiva mínima de 1,500 lb./pie² para la base de soporte.) El ancla de tierra debe fijarse en tierra de consistencia similar. Retire toda basura y vegetación hasta unas 6 pulgadas más allá de lo largo y ancho de la base. Nivele el área con rastillo, dejando un pequeño declive para reducir la permanencia de agua estancada alrededor de la base.


1 Position the condenser on the equipment pad and position the angle brackets to be parallel to the house.

Acomode el condensador sobre la base del equipo, asegurando que las escuadras queden paralelas a la casa.

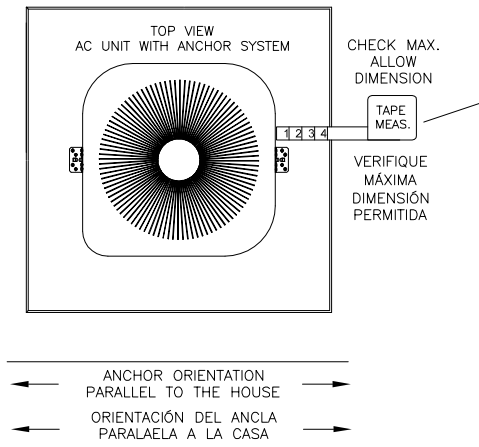

IMPORTANT: To ensure proper depth of anchor, no more than 4 inches of cable from the edge of the AC unit to the edge of the pad can be exposed.

IMPORTANTE: Para asegurar la profundidad adecuada del ancla, no podrán quedar expuestos más de 4 pulgadas de cable desde la orilla de la unidad hasta la orilla de la base.

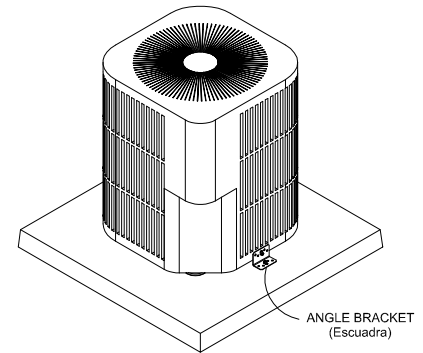


The angle brackets are to be installed near the bottom of the outer housing of the condenser unit.

La escuadras deben colocarse cerca de la base de la carcasa exterior del condensador.


2 CAUTION: Do not puncture the condenser coil. Drill tek screws through the pre-drilled holes on the angle bracket into the base of the condenser unit and into the pad. (Do the same for the other side)

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no perforar la bobina del condensador. A través de los agujeros ya existentes en la escuadra, atornille los tornillos "tek" al fondo de la unidad del condensador y a la base. (Haga lo mismo del otro lado.)

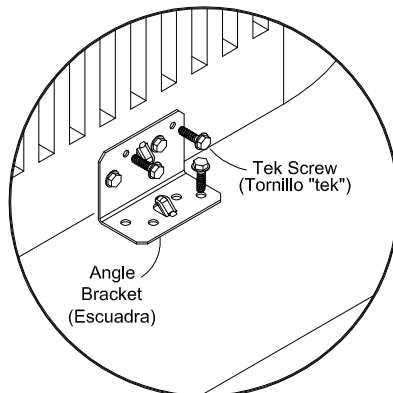

Angle bracket can be installed with short or long leg up to accomodate different AC unit configurations.

La escuadra puede instalarse con el brazo corto o largo hacia arriba de acuerdo con las diversas configuraciones de la unidad AC.

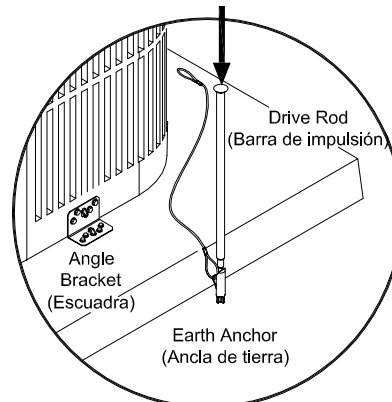


3 Place drive point as close to the pad as possible and begin driving anchor until the cable has adequate tension. In order to limit sliding, drive anchor at a 20 to 30 degree angle away from pad.


Coloque el punto de impulso lo más cerca posible a la base y fije el ancla hasta lograr una tensión adecuada en el cable. A fin de reducir el deslizamiento, coloque el ancla a un ángulo de 20 a 30 grados de la base.

4 Anchor must be driven to the appropriate depth.
IMPORTANT: Cable shall be fully tensioned when attached to the angle bracket. Drive rod may be used to attach cable to the angle bracket as shown to ensure adequate tension.

El ancla debe descender hasta la profundidad apropiada.
IMPORTANTE: El cable debe mantenerse totalmente tenso al sujetarse a la escuadra. Puede usarse la barra de impulsión para sujetar el cable al escuadra, tal como aparece en el dibujo, a fin de asegurar la tensión debida.

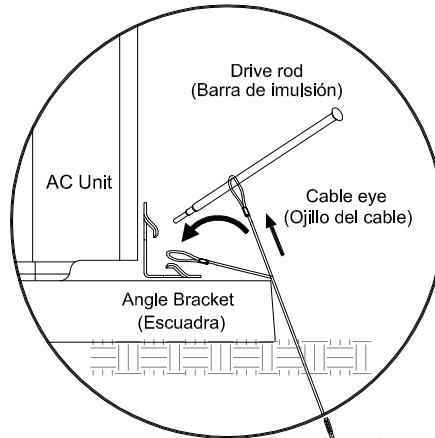

Drive position
(Pocisión de impulso)

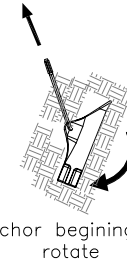


Anchor beginning to rotate
(El ancla comenzado a girar)



Locked position
(Pocisión de cierre)


5 Secure anchor eye by hammering down tab on bracket.

Asegure el ojillo del ancla, doblando la pestana sobre la escuadra con un martillo.

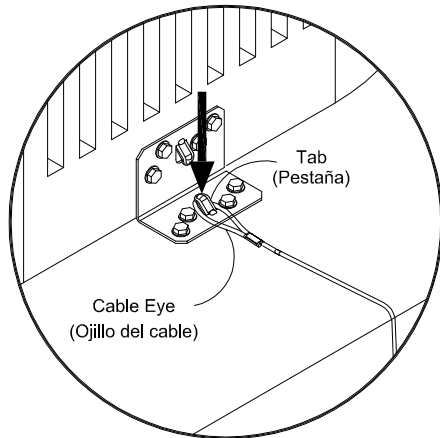

6 With both brackets installed, ensure the cable attachments are tight and unit is secured.

Asegúree que los aditamentos del cable se encuentren bien ajustados y que la unidad se encuentre inmovilizada.

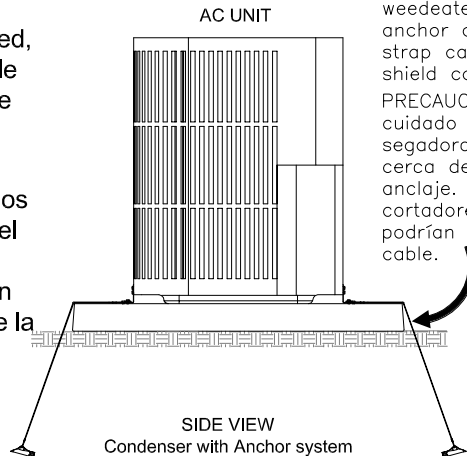

CAUTION: Use care when operating a weedeater near anchor cable. Metal strap can be used to shield cable.
PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al usar una segadora de pasto cerca del cable de anclaje. Los cortadores metálicos podrían dañar el cable.

TABLE 1 - PAD LOAD CAPACITIES (POUNDS) - CAPACIDAD DE LA BASE

Carson equipment pads shall support air-conditioning compressor and condensing units in accordance with the weight limitations set forth in following table.

Las bases para equipo Carson pueden soprtar el compresor de aire acondicondao de acuerdo con las limitaciones que aparecen en siguiente tabla.

Model	Load Capacity
ACP 2424	225
ACP 2436	290
ACP 2442	315
ACP 2448	320
ACP 3024	230
ACP 3030	280
ACP 3036	290
ACP 3042	315

Model	Load Capacity
ACP 3048	320
ACP 3333	290
ACP 3338	310
ACP 3345	330
ACP 3348	350
ACP 3636	315
ACP 3642	350
ACP 3648	360

Allowable loads based on a minimum soil bearing capacity of 1,500 psf.
Anchoring sytem is designed for a AC unit with a maximum height of 42 inches.

Las cargas permitidas se basan en una capcidad de resitencia mínima del suelo de 1500 lb/pie2 .
El sistema de anclaje está diseñado par una unidad con altura de 42 pulgadas.